優良住宅部品 「BL」 認定 <換気ユニット サニタリー用ファン>

ダクト用換気扇 (浴室・トイレ・洗面所用)

一部屋用		二部屋用		
形名	BL規格	形名	BL規格	
VD-10ZS9-BL	浴室用 I 型	VD-13ZF9-BL	2室用 I 型	
VD-15Z9-BL	浴室用Ⅱ型	VD-15ZF9-BL	2室用Ⅱ型	

取扱説明書

お客さま用


この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。 コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客さま自身では据付けないでください。 (安全や機能の確保ができません)

- ●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、 またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.
- ●正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用 の前に「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「ご相談窓 口・修理窓口のご案内」とともに保管してください。

1. 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

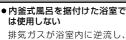

-酸化炭素中毒をおこす原因。

● ガス漏れに気付いたときは、 換気扇のスイッチの入・切を しない

爆発・引火の原因。



●製品に直接水やお湯、かび取 剤などをかけない

ショートや感電の原因。



●改造や工具を必要とする分解は しない

火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のい る販売店または当社のお客さ ま相談窓口にご相談ください。

●お手入れの際は必ず分電盤の ブレーカーを切る 感電やけがの原因。

●交流 100 V を使用する

火災や感電の原因。

●異常・故障時には、直ちに使 用を中止する そのまま、使用すると発煙・ 発火、感電、けがに至るおそ れがあります。

〈異常・故障例〉

- スイッチを入れても羽根が回転し ない。
- 回転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。 (モーターはメンテナンスが必要な
- 部品です。) こげ臭いにおいがする。
- 本体据付部に腐食・破損などがある。
- ※すぐに分電盤のブレーカーを切って 販売店へ点検修理を依頼してください。

●湿気の多い場所で使用する場 合は、アースが取付けられて いるか確認する

故障や漏電のときに感電の原因 アースの取付けは販売店、電 気工事店にご相談ください

誤った取扱いをしたときに 傷寒または家屋・家財など 注意 誤った取扱いをしたと 傷害または家屋・家財の損害に結びつくもの

●本体に異常な振動が発生した 場合は使用しない

本体・部品の落下によりけが の原因。



●直接炎のあたるおそれのある 場所や油煙・有機溶剤・可燃 性ガスのある場所では使用し

火災の原因。



運転中は危険ですから、羽根 の中に指や物を入れない

接触禁止

けがの原因。

● 電気工事は必ず電気工事店に

感電の原因。

● お手入れの後の部品の据付け は確実に行う

落下によりけがの原因。




●お手入れの際は手袋を着用す

着用しないとけがの原因。

●長期間で使用にならないとき は、必ず分電盤のブレーカー

絶縁劣化による感電や漏電火 災の原因。

2. 各部のなまえ

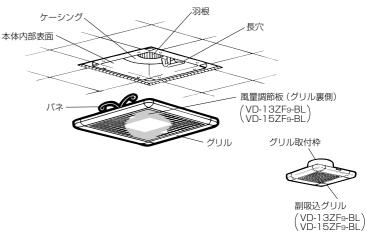


ご使用にあたってのお願い

- ●スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。 (グリル・羽根の破損、変質の原因になります)
- ●高温(40℃以上)になるところに据付けられていないか確認してください。 (製品の変形やモーター焼損の原因になります)
- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合 があります。
- ●お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください(中性洗剤をご使用ください)。 シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など (異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因)

〈VD-13ZF9-BL, 15ZF9-BLの場合〉

●浴室と他の部屋で使用する場合は本体が必ず浴室に据付けられているか確認してください。 (本体から水滴が落ちることがあります)

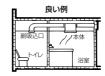



3. 使用方法

運転は壁のコントロールスイッチで運転開始と停止を行います。

●スイッチにより、ランプが点灯して運転中がわかるものもあります。

メモ

●冬場や湯気の量の多いときなどに、グリルから水滴が落ちることがありますが異常 ではありません。

また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。

●入浴時以外は浴槽のフタをしてください。 (浴室・換気扇のいたみを少なくします)

●給気口があるか確認してください。

(効果的な換気を行うために必要です)

- ●この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッター を設けています。風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッ ター閉じ音が聞こえる場合があります。
- ●二部屋用(VD-13ZF9-BL, 15ZF9-BL)は、本体が運転していない状態では副吸 込側からの換気はしません。

上手な使いかた


- ●入浴後、湯を落とすか、浴槽にフタをして3時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥さ せます。
- …結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

本体側と副吸込側の風量調節のしかた

(VD-13ZF9-BL, 15ZF9-BL)

本体側の場合

●本体グリルの風量調節板を移動させることにより本体と副吸込側の風量割合を変更す ることができます。

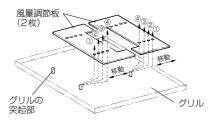

穴位置	本体風量:副吸込風量
1	約 1.5:1 (工場出荷時)
2	約 2 :1
3	約2.5:1
4	約3:1

●風量調節板を取りはずしてしまいますと、副吸込側から吸い込まなくなりますので取りはずさ ないでください。

■風量調節板の固定用テープは剥がさずに使用してください。

4. お手入れのしかた

グリルや羽根にほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。 約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

҈Λ警告


お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 咸雷やけがの原因

⚠注意

お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因。

お願い

- ●ケーシングや羽根は、はずさないでください。(振動や騒音の原因)
- ●洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。

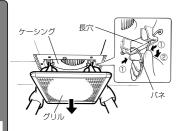



グリルをはずす

本体側の場合

- グリルを両手で少し下げ、バネをにぎ って本体内部の長穴からはずします。
- ●バネは片側ずつ取りはずすとスムーズ にはずれます。
- 風量調節板の穴位置を確認してください。 (VD-13ZF9-BL, 15ZF9-BL)

副吸込側の場合 (VD-13ZF9-BL) (VD-15ZF9-BL)

●副吸込グリルの両側の手掛け部を持っ て片側の手掛け部を下へ引きグリル取 付枠からはずします。

●副吸込グリルがはずれない場合は、 イラストの「A」の格子部を押し上 げながら、手掛け部を下へ引くとは ずしやすくなります。



汚れを取る

- ●グリルや本体内部表面の汚れは、台所 用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗 剤が残らないように乾いた布でよくふ き取ります。
- ●羽根の汚れがひどい場合および振動や 騒音が発生した場合は、お買上げの販 売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」にご相談ください。

●羽根を下に引っ張らないでください。 (ケーシングに羽根があたり、異常音 の発生や羽根破損の原因となります)



グリルを据付ける

本体側の場合

- ●バネを長穴に差し込み、グリルを軽く 上に押し上げます。
- ●バネは本体側へ片側ずつ差し込んだ方 がスムーズに据付けられます。
- ●風量調節板をはずした場合は必ず元通 りに据付けてください。

副吸込側の場合 (VD-13ZF9-BL) (VD-15ZF9-BL)

●副吸込グリルの手掛け部をグリル取付 枠の切欠部に合わせて上に押し上げます。

5. 修理を依頼する前に



- ■コントロールスイッチを入れても羽根が回転しない。 (ブレーカーが切れていたり停電ではありませんか?)
- 換気量が不足する。
 - (屋外フードにほこりが堆積していませんか?)
- ●運転中に異常音や振動がする。 (グリルや本体が確実に据付けられていますか?)
- グリルがはずれかけている。(傾いている) (本体に確実に据付けてください)



電源を切って必ず販 売店に点検・修理を 依頼してください。

費用については販売店と相談してください。

※据付場所によってはダクト配管が長くなったり、曲がり部分が多くなる場合があります。この場合、 換気扇への負担が大きくなり、回転数が上がって風切り音が大きくなりますが異常ではありません。

6. アフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談 窓口・修理窓口上(別紙)にご相談ください。

※別紙チラシが不明な方は下記窓口にてお問い合わせください。

■ご相談窓口・

平日9:00~12:00 13:00~19:00(土·日·祝·当社休日以外) 三菱電機換気送風機技術相談センター……電話0120-726-471(無料)

上記以外の時間帯

三菱電機お客様相談センター………電話0120-139-365 (無料)

長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 ただし、その後4年間は補修用同種部品または交換可能な同種部品などを供給します。

■優良住宅部品(BL)について

この換気扇は(財)ベターリビングにより 優良住宅部品の認定を受けたもので、BL マーク証紙を貼り付けてあります。

優良住宅部品が住宅に据え付けられ引き渡 されたのち2年以内にメーカー責任不良が 発生した場合は、優良住宅部品の保証制度 により無償で修理を保証いたします。

また、下記特定部分については優良住宅部品が住宅に据え付けられたのち、3年以内 にメーカー責任不良が発生した場合は、優 良住宅部品の保証制度により無償で修理を 保証いたします。

特定部分

羽根、ケーシング、グリル (ただし、モーターなど電動機構部品、 スイッチを除く)

ただし、下記の事項に係わる修理は無償修理保証

の対象から除きます。 1. 住宅用途以外で使用した場合の不具合 2. ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに 起因する不具合

記因する不具合
メーカーが定める据付説明書などに基づかない据付、専門業者以外による移動・分解などに基づかない据付、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合合建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当時性を部品の不具合。 選表中色数 は使用に伴う摩擦などにより生じる外親上の不具合海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合、おすみ、民生などの動物の行為に起因する不具合、火災・爆発など事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波など天変地異または戦争・襲動など破壊行為による不具合指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合

フ. 仕

電圧 100V

形名	ノッチ	消費電力 (W)		風 量(m³/h)		騒 音(dB)		質量
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(kg)
VD-10ZS9-BL	_	13.5	16	125	130	28.5	29	2.4
VD-15Z9-BL	強	17	18	180	175	31	30	3.8
VD-1529-BL	弱	7	7.5	95	90	19.5	19	
VD-13ZF9-BL	_	13.5	15.5	175	170	29.5	29	4.5
VD-15ZF9-BL	_	20	23	210	210	35	35	4.4

*特性は JIS C 9603 に基づく開放時の値です。

※騒音値は無響室での測定値です。実据付状態では反響音などを含むためこれよりも高くなります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

[本体への表示内容]

※経年劣化により危害の 発生が高まるおそれが あることを注意喚起す るために電気用品安全 法で義務付けられた右 の内容を本体に表示し ています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります 【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれ があります。

■標準使用条件 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧	単相 100V	
	周 波 数	50Hz および 60Hz	
	温 度	20℃	IIE 2 4 2020 A 21III
	湿度	65%	JIS C 9603から引用
	設置条件	標準設置	据付説明書による
負荷条件		定格負荷	取扱説明書の「7.仕様」による
想定時間	1 年間の	換気時間 ^{a)}	
	使用時間	台 所 2410時間/年	
		居室 2193時間/年	
		トイレ 2614時間/年	
		浴室 1671 時間 / 年	

(設計上の標準使用期間とは)

- ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件(上表による)に基づく経年劣化に対して、製造し た年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて上記の 想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証 するものでもありません。
- 「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を!



このようなことは ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。 (モーターはメンテナンスが必要な部品です) ごげ臭いにおいがする。 本体据付部に腐食、破損などがある。



故障や事故防止のため、 電源を切って必ず販売 店にご連絡ください。 点検、修理に要する費 用は販売店にご相談く ださい。

お客さま	形 名				
メモ	お買上げ年月日		年	月	日
サービスを 依頼されるとき 便利です。	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	() _		

この製品には地球環境保護の 環として再資源化ができる ように主なプラスチック部品 に材質名を表示しています。 材質名は主材料にISO規定の 略号を使用。